

**Sanwa**



**Sanwa**

**三和電気計器株式会社**

本社=東京都千代田区外神田2-4-4・電波ビル  
郵便番号=101-0021・電話=東京(03)3253-4871(四)

大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西2-7-2  
郵便番号=556-0013・電話=大阪(06)6631-7361(四)

SANWA ELECTRIC INSTRUMENT CO.,LTD.  
Dempa Bldg,Sotokanda 2-Chome Chiyoda-Ku,Tokyo,Japan

**PC1000**

**DIGITAL MULTIMETER**

取扱説明書  
INSTRUCTION MANUAL

## 次

## 目

[1] 安全に関する項目へご使用の前に必ずお読みください。～	
1-1 警告マークなどの記号説明	1
1-2 安全使用のための警告文	1
1-3 最大過負荷保護入力値	2
[2] 用途と特長	2
2-1 用途	3
2-2 特長	3
[3] 部品の名称	3
3-1 本体、ストリード、ホルスター	4
3-2 表示器	5
[4] 機能説明	6
[5] 測定方法	6
5-1 始業点検	9
5-2 電圧(mV・V)測定	10
5-3 抵抗(Ω)測定／導通(?)チェック／	12
ダイオード(?)テスト／容量(?)測定	
5-4 周波数(Hz)測定／回転数(rpm)測定	16
5-5 電流(μA・mA・A)測定	18
5-6 別売品による測定	21
[6] 保守管理について	21
6-1 保守点検	26
6-2 校正	26
6-3 電池およびヒューズ交換	27
6-4 保管について	28
[7] アフターサービスについて	28
7-1 保証期間について	28
7-2 修理について	28
7-3 お問い合わせ	29
[8] 仕様	30
8-1 一般仕様	30
8-2 測定範囲および精度	31
保証書	.....最終ページにあります

## CONTENTS

[1] **Safety Precautions:** Before use, read the following safety precautions.

安全に関する項目～ご使用の前に必ずお読みください。～

このたびはデジタル・マルチメータPC1000型をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にはこの取扱説明書をご覧ください。そして常に正しく安全にしてお使いください。そして大切に保管してください。

1-1	Explanation of Warning Symbols .....	34
1-2	Warning Instruction for Safe Use .....	35
1-3	Maximum Overload Protection Input .....	36
<b>[2] APPLICATION AND FEATURES</b>		36
2-1	Application .....	36
2-2	Features .....	36
<b>[3] NAME OF COMPONENT UNITS</b>		36
3-1	Multimeter; Test Leads, Holster .....	4
3-2	Display .....	5
<b>[4] DESCRIPTION OF FUNCTIONS</b>		37
<b>[5] MEASUREMENT PROCEDURE</b>		37
5-1	Start-Up Inspection .....	40
5-2	Voltage Measurement .....	41
5-3	Resistance Measurement and Checking Continuity and Testing Diode and Capacity Measurement .....	43
5-4	Frequency Measurement/ RPM Measurement .....	46
5-5	Current Measurement .....	48
5-6	How to use optional products .....	50
<b>[6] MAINTENANCE</b>		50
6-1	Maintenance and inspection .....	54
6-2	Calibration .....	54
6-3	Battery and Fuse Replacement .....	55
6-4	Storage .....	55
<b>[7] AFTER-SALE SERVICE</b>		55
7-1	Repair .....	56
7-2	For Information or Enquiries .....	56
<b>[8] SPECIFICATIONS</b>		56
8-1	General Specifications .....	56
8-2	Measurement Range and Accuracy .....	31

多主健用以治心的語言文

七

- 以下の項目は、やけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。本器をご使用する際には必ずお守りください。  
3kVAを超える電力ラインでは使用しないこと。  
AC300Vrms(42.4Vpeak)またはDC60V以上の電圧は人体に危険なため注意すること。  
最大定格電力値(1.3参照)を超える信号は入力しないこと。  
最高電流負荷値を超えるおそれがあるため、誘起電圧、  
ACモーター等のライインの測定はしないこと。  
本体またはストリードが傷んでいたり、壊れている場合は  
使用しないこと。  
ケースまたは重地ふたを外した状態では使用しないこと。  
ヒューズは必ず指定定格および仕様のものを使用すること。  
ヒューズの代用品を用いたり、短絡することは絶対にしない。

## [2] 用途と特長

### 2-1 用途

本器は弱電回路の測定用に設計された、携帯用デジタル・マルチ・メータです。小型通信機器や家電製品、電灯線電圧や各種電池の測定などはもちろん、付加機能を使って回路分析などに威力を発揮します。

### 2-2 特長

- IEC 1010-1に準拠した安全設計。
- 本体ケースおよび回路基板には難燃材を使用。
- 電流ファンクションはヒューズで保護されています。
- 操作を誤つてプラグを電流端子に差し込んだときはアラームが鳴って誤挿入をお知らせします。
- RS232C出力。
- ホルスターで本体を守ります。
- True RMS回路により正弦波や方形波、三角波等非正弦波の実効値測定ができます。
- 40,000カウント表示。
- 容量測定は4nF～400 $\mu$ Fまでのワイドレンジ。
- 回転数測定が可能。
- オプション製品を使用すれば大電流・温度が測定可能です。
- オートパワー・セーブ機能が自動していいるかどうかが表示器上で確認できます。(オートパワー・セーブ機能は解除も可能です。)

### 1-3 Maximum Overload Protection Input

ファンクション Function	入力端子 Input terminal	最大定格入力値 Maximum rating input value	最大過負荷保護入力値 Maximum overload protection input
AC・DCmV	DC・AC 500V	DC・AC 500V	DC・AC 500V
DCV	mV・V・Ω •→+↑- Hz・rpm	DC 1000V AC 750V	DC 1000V AC 750V
ACV	Ω・Hz •→+↑-	△電圧・電流 △電圧と電流 COM	DC・AC 600V
		△電圧・電流 △電圧と電流 COM	DC・AC 600V
Hz・rpm		最大波高値：200V Peak max.: 200V	DC・AC400V
DCA	μA・mA	DC400mA	DC0.05A・AC0.05A 1分間 (250V/0.5A ヒューズ保護)
ACA	COM	AC400mA	DC0.05A・AC 0.5A within 1 min. (250V/0.5A fuse protection)
DC 12A	12A	DC12A	DC 12A・AC 12A 1分間 (250V/1.2A ヒューズ保護) (250V/1.2A fuse protection)
AC 12A	COM	AC12A	

注 意 : AC電圧はサイン波の実効値で規定。

Note : AC voltage is regulated by rms value of sinusoidal wave.

#### [4] 機能説明

機能名	機能 説 明	使用キー	キー表示
1) ファンクションスイッチ	このスイッチを押すと電源のON/OFFおよびVmV/V/Ω/Ω/Vのファンクションモードになります。マニユアルモードに切り替わると、このスイッチを押すたびにレンジが自動的に変換され、表示器の出力と小数点の位置を確認できます。	使用キー	RNG
2) オートバーコード	出発地入力後、約30秒でアザーバードと共にオートバーコードとなり、長がが合て消えます。再動作させることは、○▶→スイッチを押してください。長い間測定する場合は、○▶→スイッチを押したままアンタショントスイッチをOFFから目的のファンクションにセッティング後、約3秒経過した後に○▶→スイッチを押してください。 ●測定終了時には必ずアザーバンドをOFFにしてください。	○▶ 1	レンジホールド
3) 電池消耗警報表示	内蔵電池が消耗したときに、表示器にマークが表示されます。点滅又は点灯してくださいます。		データメモリ
4) 各種スイッチ			

機能名	機能 説 明	使用キー	キー表示
データホールド	このスイッチを押すと、その時点のデータ表示を維持し、(表示器にはRELが点灯する)測定入力が変動しても表示は変化しません。再度このスイッチを押すと、ホールド状態は解除され測定状態に戻ります。(表示器のHOLDは消えます。)	HOLD	REL
リラディブ測定(相対測定)	それ以後の実験の入力値に対してXXIの値が表示されるようになります。RELスイッチを押す度にXIIの値は更新されます。RELスイッチを表示器からRELが消えるまで押します。	REL	REL
モード選択	このスイッチを押す(-)と、以下のように切り替わります。 ●オートレンジ測定中にリラディブ測定モードにすると、自動的にマニユアルレンジとなり、表示器からAUTOが消えます。	mV/V/Ω/Ω/V/mA/10A/ファンクション時 Ω・Ω/ファンクション時 Hz・Ω/ファンクション時 Hz・VmV/Ω/V/Hz	SHIFT

## 5-2 電圧(mV・V)測定

### △ 警 告

- 最大定格入力電圧を超えた入力信号を加えないこと。
- 測定中はファンクション・スイッチを切り換えないこと。
- 測定中はテストリードのつばよりテストビン側を持たないこと。

直流電圧 (DCV=) mV : 最大定格入力電圧 DC 500V

交流電圧 (ACV~) mV : 最大定格入力電圧 DC1000V

交流電圧 (ACV~) mV : 最大定格入力電圧 AC 500V

交流電圧 (ACV~) mV : 最大定格入力電圧 AC 750V

#### 1) 測定対象

DCV：電池や直流水回路の電圧を測ります。

ACV：電灯線電圧などの正弦波交流電圧を測ります。

#### 2) 測定レンジ

400mV～1000V(DCV)または750V(ACV)までの5レンジ

#### 3) 測定方法

① テストリードの赤プラグをV端子に、黒プラグをCOM端子に差し込みます。

② フィッシュショットスイッチをmVまたはVに設定し、SHIFTスイッチでDCV又はACVのいずれかを選択します。

③ 検定回路に赤黒のテストビンを接触させます。

◎DCV：被検定回路のマイナス電位側に黒のテストビンを、プラス電位側に赤のテストビンを接触させます。

◎ACV：被検定回路に赤黒のテストビンをそれぞれ接觸させます。

- 表示器の表示値を読み取ります。

- 本器の直流測定でテストリード開放時に表示が変動しませんが故障ではありません。
- 交流測定で入力信号の直流成分をカットしたい場合は、V端子に直流防止用コシデンサ(0.2μF / 1000V)を入れて測定してください。

#### ● 真の実効値について

「平均値検波実効値」方式の測定の場合、入力信号が正弦波で歪のない波形測定の時は誤差とはなりませんが、入力波形が歪正弦波や非正弦波を測定した場合、「実効値」への換算が難しくなりその分大きな誤差が生じできます。

真の実効値では、入力信号の測定値は信号電力の尺度となります。本器での平均檢波した値より、より有効な値として測定されます。本器ではこのTruerMS(Root Mean Square)回路により正弦波や方形波、三角波等非正弦波の実効値測定ができます。

#### ● クレリストファクタ(波高率)


CF(クレリストファクタ)は信号のピーク値をその信号の実効値で表された値です。正弦波や三角波等最も一般的な波形は相対的にクレリスト係数が低くなっています。また、デューティサイクルの低いパルス列に類似した波形ではハイ・クレスト係数となります。代表的な各波形の電圧、クレリストファクタは表を参考にしてください。

なお、クレリストファクタ数は3以下で測定してください。

入 効 波 形	0 to PEAK P	実効値 Vrms	平均値 Vavg	クレリストファクタ P/Vrms	波形率 Vrms/Vavg
正弦波	1.414	1.000	0.990	1.414	1.111
方形波	1.000	1.000	1.000	1	1.000
三角波	1.732	1.000	0.866	1.732	1.155
パルス D=1/2	2.000	2.000	2.000	1/2	1/2

[DCV測定]

[fig-4]

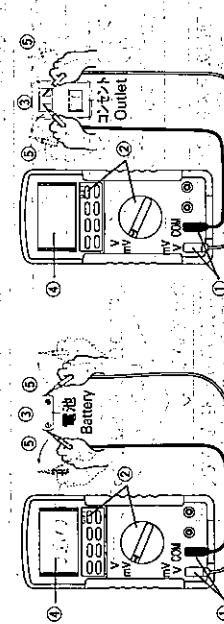

各波形の電圧一覧

### 5-3-1 抵抗( $\Omega$ )測定／導通(※)チェック／ダイオード(-\*)テスト／ストン/オフ測定

#### △ 警 告


入力端子には電圧を絶対に加えないこと。

#### 5-3-1 抵抗( $\Omega$ )測定

- 1) 測定対象  
抵抗器や回路の抵抗を測ります。
- 2) 測定レンジ  
 $400\Omega$ ~ $40M\Omega$ までの61レンジ
- 3) 測定方法
  - ① テストリードの赤プラグをΩ端子に、テストリードの黒プラグをCOM端子に差し込みます。
  - ② ファンクション・スイッチをΩ/ $\bullet$ に設定し、SHIFTスイッチで④を選択します。
  - ③ 検定後は被測定物から赤黒のテストピンをはなします。
  - ④ ピザーが鳴るか鳴らないかで導通の確認をします。
  - ⑤ 測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはなします。

⑥ ドアを選択します。  
⑦ 被測定物に赤黒のテストピンをそれぞれあって測定します。

⑧ 表示器の表示値を読みとります。  
⑨ 測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはなします。

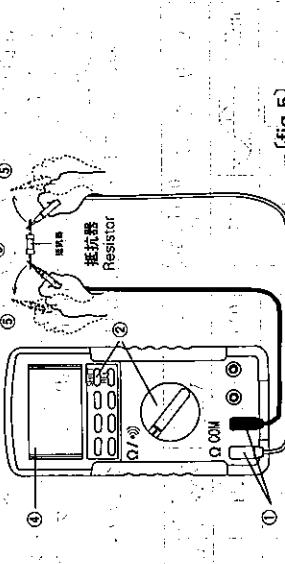

[fig-5]


- 400Ωレンジはテストピンを短絡してRELスイッチで表示をゼロにすると正確に測定できます。
- 測定に際しノイズの影響を受けた場合は、被測定物をCOMの電位でシールドしてください。
- テストビアを生じると、人体の抵抗の影響を受け誤差を生じます。
- 入力端子間の開放電圧は約1.3Vです。

### 5-3-2 導通(※)チェック

#### 1) 使用対象

- 配線の導通確認や選定に用います。  
① テストリードの赤プラグをΩ端子に、テストリードの黒プラグをCOM端子に差し込みます。  
② ファンクション・スイッチをΩ/ $\bullet$ に設定し、SHIFTスイッチで④を選択します。

- ③ 検定後は導線に赤黒のテストピンをそれぞれあって測定します。  
④ ピザーが鳴るか鳴らないかで導通の確認をします。  
⑤ 測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはなします。

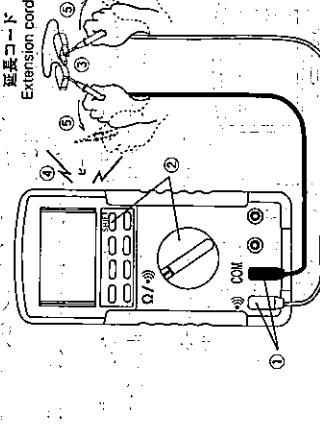


[fig-6]

- 入力端子間の開放電圧は約1.3Vです。
- 検定後は被測定回路が約40Ω以下でピザーが発音します。

### 5-3-3 ダイオード(+)テスト

- 1) 使用対象  
ダイオードの良否をテストします。
- 2) 使用方法
  - ①テストリードの赤プラグを+端子に、テストリードの黒プラグをCOM端子に差し込みます。
  - ②ファンクションスイッチを+/-に設定し、SHIFTスイッチで+/-を選択します。
  - ③ダイオードのカソード側に黒のテストピンを、アノード側に赤のテストピンを接触させます。
  - ④表示器にダイオードの順方向電圧降下が表示されていることを確認します。
  - ⑤ダイオードのカソード側に赤のテストピンを、アノード側に黒のテストピンを接觸させます。
  - ⑥テストリード開放時の表示と同じ表示になっていることを確認します。
  - ⑦測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはなします。  
判定: ④・⑥の確認ができれば、ダイオードは正常です。

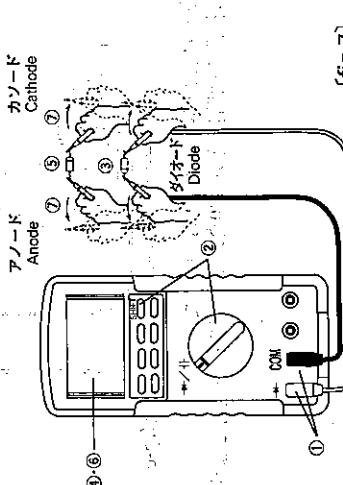


[fig-7]

●入力端子間の開放電圧は約5Vです。

### 5-3-4 容量(+)測定

- 1) 測定対象  
コンデンサの容量を測ります。
- 2) 測定レンジ  
4nF~400μFまでの6レンジ
- 3) 測定方法
  - ①テストリードの赤プラグを+端子に、テストリードの黒プラグをCOM端子に差し込みます。
  - ②ファンクションスイッチを+/-に設定し、SHIFTスイッチで+/-を選択します。
  - ③コンデンサに赤黒のテストピンをそれぞれあてます。
  - ④適正レンジになつたらRNGスイッチを押し、レンジを固定します。
  - ⑤コンデンサからテストピンをはなして開放状態にします。
  - ⑥RELスイッチを押して表示をゼロにしておきます。
  - ⑦再度赤黒のテストピンをコンデンサにそろぞれあてます。
  - ⑧表示器の表示値を読み取ります。
  - ⑨測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはなします。

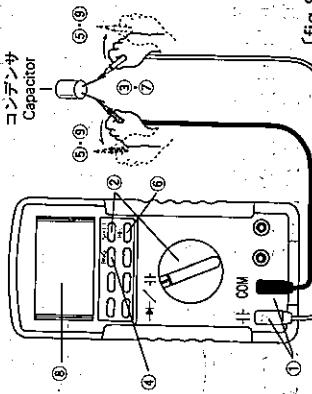

[fig-8]

- コンデンサ内の電荷は測定前に放電してください。
- 4nF、40nFのレンジは測定端子開放時に大きく数字が残りますが故障ではありません。
- nFのレンジでは周囲のノイズやテストリードの浮遊容量で表示が安定しません。従つて+/-端子とCOM端子に直接接続で定物を接続してください。
- この測定ではバーグラフは動作しません。

## 5-4 周波数(Hz)測定／回転数(rpm)測定

### △ 警告

- 1. 最大定格電圧を超えた入力信号を加えないこと。
- 2. 測定中はファンクション・スイッチを切り換えないこと。
- 3. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。

### 5-4-1 周波数(Hz)測定

- 1) 測定対象

- 2) 測定対象

- 3) 測定方法

- ① テストリードの赤ブランクをHz端子に、テストリードの黒ブランクをCOM端子に差し込みます。  
 ② ファンクションスイッチをHz/rpmに設定し、SHIFTスイッチでHzを選択します。  
 ③ 被測定物に赤黒のテストピンをそれぞれあてて測定します。  
 ④ 表示器の表示値を読み取ります。  
 ⑤ 測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはなします。



### 5-4-2 回転数(rpm)測定

#### △ 測定対象


- 1) 車のエンジン回転数等を測ります。

- 2) 測定レンジ

- 3) 6000rpm～600k rpmまでの3レンジ

#### 5-4-3 測定方法

- ① テストリードの赤ブランクを端子に、テストリードの黒ブランクをCOM端子に差し込みます。
- ② ファンクションスイッチをHz/rpmに設定し、SHIFTスイッチでrpmを選択します。
- ③ 被測定物に赤黒のテストピンをそれぞれあてて測定します。
- ④ 表示器の表示値を読み取ります。
- ⑤ 測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはなします。

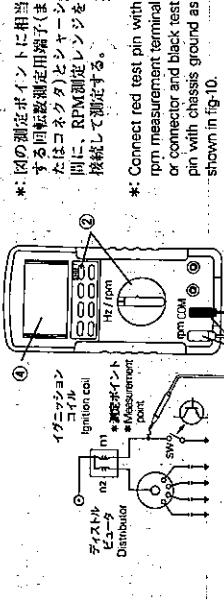

- 測定はオートレンジのみでマニュアル設定はできません。
- 入力端子が開放状態の場合、表示がオーバーレーまたは数値が変動し一定しないことがあります。が故障ではありません。
- AC結合入力です。
- 周波数測定ではバーグラフは作動しません。

周波数測定入力感度表示	10Hz 4V	10Hz 4V	40kHz 4V	300kHz 5V	1MHz 15V
-------------	------------	------------	-------------	--------------	-------------

- 入力感度は周波数、波形によって変化します。上記の入力感度表は感度の目安としてください。

測定点について  
 通常は黒色テストピンをシャーシにつなぎ、赤色テストピンを測定ポイントの端子(回転数測定用端子)もしくはイグニッションコイルの一側に接続して測定します。


#### About the measurement point

Connect the black test pin with chassis ground and red test pin with the terminal for rpm measurement or negative(-) of ignition coil.

- 測定はオートレンジのみでマニュアル設定はできません。
- 入力端子が開放状態の場合、表示がオーバーレーまたは数値が変動し一定しないことがあります。が故障ではありません。

- 測定可能な最低入力電圧は約4Vです。

## 5-5 電流(μA・mA・A)測定

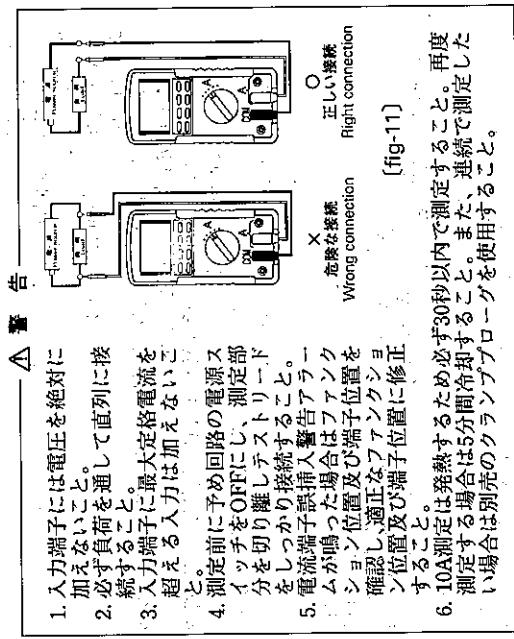

[fig-11]

**5-5-1 電流(μA・mA)測定**  
直流電流 (DC  $\mu$ A・mA) 最大定格電流 DC400mA  
交流電流 (AC  $\mu$ A・mA~) 最大定格電流 AC400mA

- 1) 測定対象  
DCA：電池や直流回路の電流を測ります。  
ACA：交流回路の電流を測ります。
- 2) 測定レンジ  
 $400\ \mu A\sim 4mA\sim 400mA$ (ファンクションスイッチで切り換え)
- 3) 測定方法
  - ①テスストリードの赤プラグを [mA] 入力端子に、テストリードの黒プラグをCOM入力端子に差し込みます。
  - ②ファンクションスイッチを  $400\ \mu A\sim 4mA\sim 400mA$  のいずれかに切り換え、SHIFTスイッチでDCまたはAC～を選択します。


③被測定回路に赤黒のテストピンを負荷と直列になるように接続します。

◎ DC  $\mu$ A・mA：被測定回路のマイナス電位側に黒のテストピンをピンを、プラス電位側に赤のテストピンを直列になるよう接続します。

◎ AC  $\mu$ A・mA：被測定回路と直列に赤黒のテストピンをそれを接続します。

④表示器の表示値を読み取ります。  
⑤測定後は被測定回路から赤黒のテストピンをはなします。

●  $400\ \mu A$ レンジの測定では単位記号は表示されません。

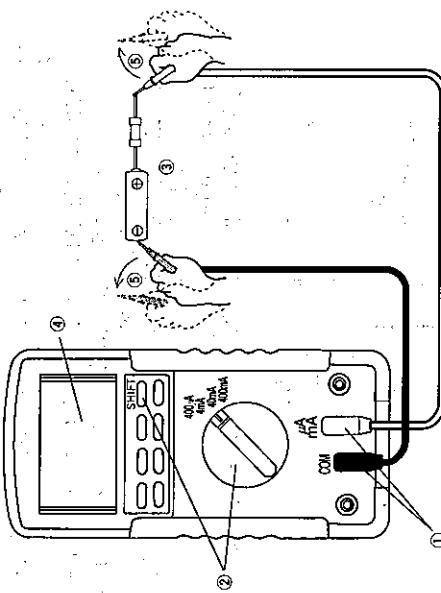

[fig-12]

### 5-5-2 電流(12A)測定

直流電流(DC12A:=)  
支流電流(AC12A~)

1) 測定対象

DC12A: 直流回路の電流を測ります。

AC12A: 交流回路の電流を測ります。

- 2) 測定レンジ  
12Aの1レンジ

### 3) 測定方法

- ① テストリードの赤プラグを12A入力端子に、テストリードの黒プラグをCOM端子に差し込みます。  
② ファンクションスイッチを12Aに設定し、SHIFTスイッチでDCまたはAC～を選択します。  
③ 被測定回路に赤黒のテストピンを負荷と直列になるように接続します。

◎ DC12A: 被測定回路のマイナス電位側に黒のテストピンを、プラス電位側に赤のテストピンを直列になるよう接続します。

◎ AC12A: 被測定回路と直列に赤黒のテストピンをそれを接続します。

④ 表示器の表示値を読み取ります。

⑤ 測定後は被測定回路から赤黒のテストピンをはなします。


### 5-6 別売品による測定

#### △ 警 告


1. 使用する製品の最大定格入力値を超える入力信号を印可しないこと。  
2. 測定中はファンクション・スイッチを切り換えないこと。

#### △ 注意

1. 電流プローブで家電製品の電流を測定する際は下図のようにラインセンサレータを介して測定してください。

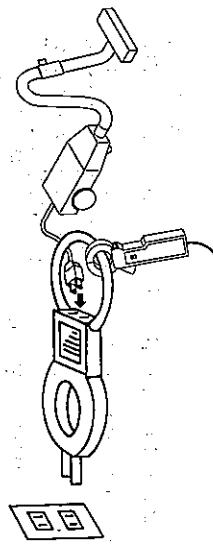

2. 温度プローブを使用して温度を測定する場合は、PC Linkで表示されている値を読みとってください。

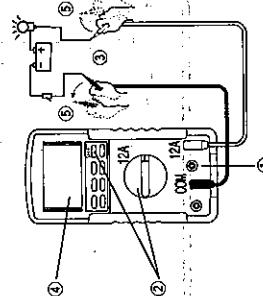

[fig-13]

### 5-6-1 交流電流プローブ(CL-20D)による測定


1) 測定対象  
　　家電機器の消費電流や電源設備の電流など、周波数50~60Hzの正弦波交流の測定に用います。

2) 測定レンジ  
　　20A、200Aの2レンジ

- 3) 測定方法
  - ① クランププローブの赤プラグをCOM端子に差し込みます。
  - ② ディジタル・マルチメータのファンクションスイッチをVに設定し、SHIFTスイッチでAC(ー)を選擇します。
  - ③ RINGスイッチで4Vレンジに設定します。
  - ④ クランププローブのレンジ設定つまみを20Aレンジまたは200Aレンジに合わせます。
  - ⑤ クランププローブの鉄心を開き、被測定導体を鉄心中央に挿入し、鉄心を完全に閉じます。
  - ⑥ ディジタル・マルチメータの表示器の表示値を読み取ります。<sup>\*1</sup>
  - ⑦ 測定後は鉄心を開き、被測定導体からクランププローブをはずします。

### 5-6-2 直流・交流電流プローブ(CL-22AD)による測定

- 1) 測定対象  
　　ACA : 家電機器の消費電流や電源設備の電流など、周波数50~60Hzの正弦波交流の測定に用います。
- 2) 測定レンジ  
　　AC20A/200A、DC20A/200Aの各2レンジ
- 3) 測定方法
  - ① クランププローブの赤プラグをV端子に、黒プラグをCOM端子に差し込みます。
  - ② ディジタル・マルチメータのファンクションスイッチをmVに設定します。
  - ③ SHIFTスイッチでAC(ー)またはDC(ー)を選択します。
  - ④ クランププローブのレンジ設定つまみを20Aレンジまたは200Aレンジに合わせます。
  - \* 直流測定の場合にはクランププローブのゼロ調整つまみを回し、(ゼロ)を調整します。
  - ⑤ クランププローブの鉄心を開き、被測定導体を鉄心中央に挿入し、鉄心を完全に閉じます。
  - ⑥ ディジタル・マルチメータの表示器の表示値を読み取ります。
  - ⑦ 測定後は鉄心を開き、被測定導体からクランププローブをはずします。

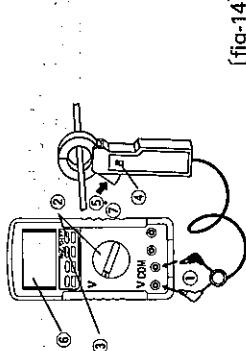


[fig-14]

\*1 測定値は表示値に下記の倍率をかけて読みとってください。

例) 200Aレンジ : 表示値×10倍  
200Aレンジ : 表示値×100倍  
例) 20Aレンジの場合  
表示値 : 1.9000V  
測定値 : 1.9000mV×10  
読み値 : 19A\*

\*2 許容差はディジタル・マルチメータのAC4Vレンジの確度と、クランプメータのAC各レンジの許容差との合計となります。

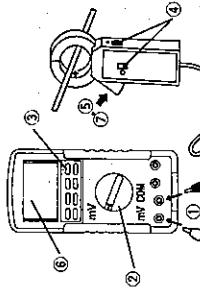

[fig-15]

\*1 測定値は表示値に下記の倍率をかけて読みとつてください。  
20Aレンジ : 表示値×10倍  
200Aレンジ : 表示値×100倍  
例) 200Aレンジの場合  
表示値 : 1.9000V  
測定値 : 190.00mV×10  
読み値 : 1900.0mV  
読み値 : 19A\*\*  
例) 20Aレンジの場合  
表示値 : 1.9000V  
測定値 : 190.00mV×10  
読み値 : 1900.0mV  
読み値 : 19A\*\*  
例) 200Aレンジの場合  
表示値 : 1.9000V  
測定値 : 190.00mV×10  
読み値 : 1900.0mV  
読み値 : 19A\*\*


\*2 許容差はディジタル・マルチメータのAC : DC400mVレンジの各確度と、クランプメータのAC各レンジの許容差との合計となります。

### 5-6-3 直流電流プローブ(CL33DC)による測定

#### 5-6-4 溫度プローブ(T-300PC)による測定


- 1) 測定対象  
DCA：自動車の電装回路の電流や直流水器の消費電流を測ります。
- 2) 測定レンジ  
DC30A/300Aの2レンジ
- 3) 測定方法
  - ① クランププローブの赤プラグをV端子に、黒プラグをCOM端子に差し込みます。
  - ② ディジタル・マルチメータのファンクションスイッチをVに設定します。
  - ③ SHIFTスイッチでDC(=)を選択し、RNGスイッチで400mVレンジに設定します。
  - ④ クランププローブのレンジ設定つまみを30Aレンジまたは300Aレンジに合わせます。
  - ⑤ クランププローブの鉄心を開き、被測定導体を鉄心中央に挿入し、鉄心を完全に閉じます。
  - ⑥ ディジタル・マルチメータの表示器の表示値を読み取ります。<sup>\*1</sup>
  - ⑦ 測定後は鉄心を開き、被測定導体からセンサプローブをはずします。

- 1) 測定対象  
温度を測定する際に用います。  
※PC型マルチメータとパソコンが接続され、かつPC Linkを使用されている場合に限ります。
- 2) 測定範囲  
-50~300°C
- 3) 測定方法
  - ① センサプローブの赤プラグをΩ端子に、黒プラグをCOM端子に差し込みます。
  - ② ディジタル・マルチメータのファンクションスイッチをΩ/ $\leftrightarrow$ に設定します。
  - ③ RNGスイッチで4kΩレンジに設定します。
  - ④ 被測定物にセンサ部分を当てます。
  - ⑤ PC Link測定値ウインドウの値を読み取ります。<sup>\*1</sup>
  - ⑥ 測定後は被測定物からセンサプローブをはずします。

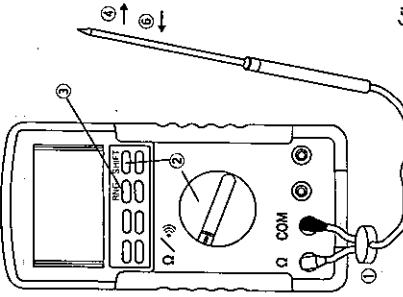

[fig-17]

- \*1 測定値は表示値に下記の倍率をかけて読みとってください。  
 30Aレンジ：表示値×1/10倍  
 300Aレンジ：表示値×1倍  
 例) 300Aレンジの場合  
 表示値：290.0mV  
 測定値：290.0mV×10  
 読み値：2900mV×1  
 \*2 游答差はディジタル・マルチメータのDC各レンジの精度と、クランプメータのDC各レンジの許容差との合計となります。

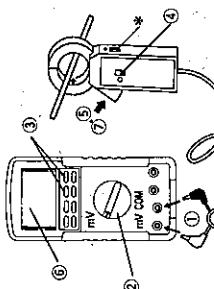

[fig-16]

- \*1 ディジタル・マルチメータの表示器は抵抗値表示となっていますので、必ずPC Link測定値ウインドウの値を読みとってください。

## [6] 保守管理について

- △ 警告
- この項目は安全上重要です。本説明書をよく理解して管理を行ってください。
  - 安全と確度の維持のために1年に1回以上は校正、点検を実施すること。

### 6-1 保守点検

#### 1) 外観

- ・落下げなどにより、外觀が壊れていませんか？
- 2) テストリードと内蔵ヒューズ  
・入力端子にプラグを差し込んだときに、差し込みは緩くないですか？  
・テストリードのコード部分が傷んでいませんか？  
以上の項目に該当するものはそのまま使用せざ、修理または新しいものと交換してください。  
● テストリードが切れたりしていないことを、P.9 [5] 5-1を参照して確認してください。

- 6-2 校正
- 校正、点検については三和テスマックス(株)・サービス課までお問い合わせください。
- P.29 [7] 7-2 4) 「修理品の送り先」を参照。

## 6-3 電池およびヒューズ交換

### △ 警告


1. 入力端子に入力が加わった状態でリヤケースを外すと、感電のおそれがあります。必ず入力が加わっていないことを確認してから作業を行うこと。
2. 本体の電源を必ずOFFにし、テストリードを回路から切り離して作業を行うこと。
3. 交換用ヒューズは同定格のものを使用すること。ヒューズの代用品を用いたり、短絡することは絶対にしないこと。

① ホルスタをはずし、スタンドを立て電池ふた止めねじをブ拉斯ドライバーではさします。

② 電池ふたを取りはずし、中の電池またはヒューズを新品と交換します。

③ 電池ふたを取り付けねじ止めし、ホルスターを本体にはめで交換終了です。

- △ 注意
- 電池取り付けの際は、電池の極性を間違えないよう注意してください。

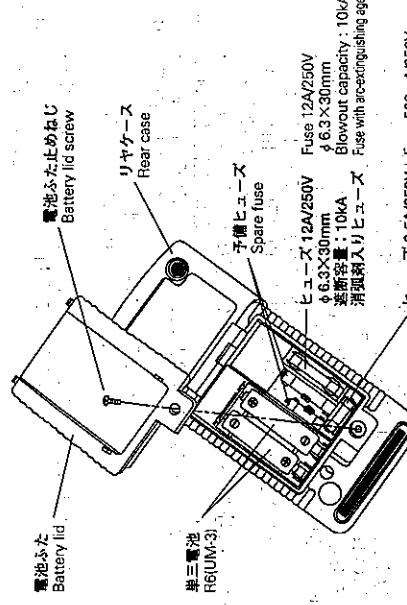

[fig-18]

## 6-4 保管について

### △ 注意

1. パネル、ケース等は揮発性溶剤に弱いため、シンナーーやアルコールなどでのふたりしないでください。お手入れをする場合は、乾いた柔らかい布などで軽くふきとつてください。
2. パネル、ケース等は熱に弱いため、高熱を発するもの(ほんだて等)の近くに置かないでください。
3. 振動の多い場所や落下的おそれがある場所には保管しないでください。
4. 直射日光下や高温または低温、多湿、結露のある場所での保管は避けしてください。
5. 長期間使用されない場合、内蔵電池を必ず抜いておいてください。

以上の注意項目を守り、環境の良い場所(P.30 [8] 8-1参照)に保管してください。

## [7] アフターサービスについて

### 7-1 保証期間について

本品の保証期間は、お買い上げ日より3年間です。

### 7-2 修理について

#### 1) 修理依頼の前に次の項目をご確認ください。

- ・内蔵電池の容量はありますか？装着の極性は正しいでしょうか？

・内蔵ヒューズは切れていますか？

・テストリードは断線しているませんか？

### 2) 保証期間中の修理

#### 1) 修理依頼の前に次の項目をご確認ください。

・内蔵ヒューズが断線している場合は、修理料金が維持できません。

### 3) 保証期間経過後の修理

・修理によって本来の機能が維持できなくなる場合、ご要望により有料で修理させていただきます。

・修理費用、輸送費用の合計が販売価格よりも高くなる場合もありますので、事前にお問い合わせください。

・本品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年間です。この補修用性能部品の入荷が製造会社の製造中止等により不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もありますのでお含みおきください。

### 4) 修理品の送り先

- ・製品の安全輸送のため、製品の5倍以上の容積の箱に入れ、十分なクッションを詰めてお送りください。
- ・箱の表面に「修理品在中」と明記してください。
- ・輸送にかかる往復の送料は、お客様のご負担とさせていただきます。

【送り先】 三和テスマックス株式会社・サービス課

〒205-0023 東京都羽村市神明台4-7-15  
TEL (042) 554-0113

- 5) 補修用ヒューズについて  
補修用ヒューズをお求めの場合は、上記サービス課あてにご使用されている機種名及びヒューズの形状と定格を明記し、ヒューズ代金と送料分の切手を同封してご注文ください。  
●形状　〈定格〉　〔形状〕　〔しゃ断容量〕　〔重版〕　〔送料〕  
φ 5.2×20mm 0.5A/250V 10KA ¥20(10本まで)  
φ 6.3×30mm 12A/250V 10KA ¥20(10本まで)

### 7-3 お問い合わせ

●一般的なお問い合わせ  
三和電気計器(株) TEL 東京 (03)3223-4871  
大阪 (06)6631-7361

●技術的なお問い合わせ  
三和テスマックス(株) TEL 福生 (042)554-0114  
●ホームページ  
<http://www.sanwa-meter.co.jp/>

## [8] 仕様

### 8-1 一般仕様

測定方式		積分方式			
表	小	数値部	基人39999カウンタ 基人3999カウンタ 基人3999カウンタ 基人59999カウンタ バーグラフ部	Hz・rpm・十を除く 各±(+)測定 周波数(Hz)測定 回転数(rpm)測定 回転数(rpm)測定	Hz・rpm・十を除く 各±(+)測定 周波数(Hz)測定 回転数(rpm)測定
レンジ切り換え	V・Ω・Hz	オート	オート	直流電圧DCV	400mV
オーバーレード	そ の 他	マイニユアル(固定)	マイニユアル(固定)	4V	±0.05%rdg+5dg
極性切り換え	電流計用	電流計用	電流計用	40V	Approx.
電池消耗表示	5.5±0.2V以下	0.1V/秒	0.1V/秒	400V	Approx.
サンプルレート	20m/s	20m/s	20m/s	1000V	Approx.
満度保証範囲	18~28°C	80%RH以下	結露のないこと	4V	±0.1MΩ
使用温度範囲	0~40°C	80%RH以下	結露のないこと	400mV	±0.1MΩ
保存温度範囲	-10~50°C	70%RH以下	結露のないこと	4V	±0.1MΩ
使用環境条件	高湿(2000mg/m³)下	環境が污染Ⅱ	環境が污染Ⅱ	400V	±0.1MΩ
電 源	単 3形乾電池×2	単 3形乾電池×2	単 3形乾電池×2	4kΩ	±0.3%rdg+5dg
消費電力	約27mW(TYP(DCVにて))	約27mW(TYP(DCVにて))	約27mW(TYP(DCVにて))	40kΩ	±0.3%rdg+10dg
使 用 時 間	*オートパワーセーフ時	約17mW	約17mW	400kΩ	±0.25%rdg+10dg
内蔵ヒューズ	0.5A/250V	しゃ断路器10mA	5.2×20 滑弧入りヒューズ	4000kΩ	±1%rdg+10dg
寸 法	178(W)×87(H)×51(D)mm	410g	400Ω	±2%rdg+20dg	
付 属 品	PC1000 (CL-21) デストリード (CL-21)、ホルスター (C-CDH) DCV説明書、校正証明書 PC Linkセット (アダプタ)、取扱説明書 スペアヒューズ (0.5A/250V、12A/250V)	DCV説明書、校正証明書 PC Linkセット (アダプタ)、取扱説明書 スペアヒューズ (0.5A/250V、12A/250V)	40nF	±8%rdg+10dg	
安 全 規 格	IEC1010-1適合基準カタログII保証クラスIIに係るEN61010-1 (試験用端子ED1000V、AC750Vまでにおいては過電圧カテゴリIIに準拠)	IEC1010-1適合基準カタログII保証クラスIIに係るEN61010-1 (試験用端子ED1000V、AC750Vまでにおいては過電圧カテゴリIIに準拠)	40μF	±8%rdg+10dg	
E M C 指 定	EN50082-1(IEC801-2、3、4)	EN50082-1(IEC801-2、3、4)	400μF	±8%rdg+10dg	
別 光 品	携帯ケース(C-CD) クランプブローパー(CL-22AD CL-20D CL-33DC) ライセンサリーラインプローブ(T-300PC)	携帯ケース(C-CD) クランプブローパー(CL-22AD CL-20D CL-33DC) ライセンサリーラインプローブ(T-300PC)	周波数 Hz	9.999Hz ±0.3%rdg+3dg	
			回転数 rpm	6000rpm ±0.3%rdg+3dg	
			回転数 rpm	6000rpm ±0.3%rdg+3dg	

### 8-2 測定範囲および精度

確度保証範囲 18~28°C 80%RH以下 結露のないこと

Accuracy assurance range : 18~28°C 80% RH max. No condensation

機能	レンジ Function	精度 Accuracy	入力抵抗 Input Resistance	備考 Remarks
直流電圧 DCV	400mV	±0.05%rdg+5dg	約100MΩ Approx. 100MΩ	満度保証範囲外
交流電圧 ACV	4V	±0.05%rdg+10dg	約100MΩ Approx. 100MΩ	満度保証範囲外
抵抗 Ω	40V	±0.3%rdg+10dg	約11MΩ Approx. 11MΩ	満度保証範囲外
容量 F	400V	±0.3%rdg+20dg	400Ω	開路状態は抵抗の抵抗値によって変化します。 測定抵抗は抵抗の抵抗値によって変化します。
	400nF	±0.3%rdg+10dg	40kΩ	400Ω レンジはREL機能を実現した後、スリード等のRELをシャーシ後で測定した値です。
	4000kΩ	±0.3%rdg+10dg	400kΩ	Open voltage : Approx. 1.3V The measuring current changes according to the resistance of the resistor to measure after canceling the resistance such as test ready by REL function.
	40MΩ	±0.3%rdg+20dg	400Ω	For 400Ω, accuracy was measured after canceling resistance such as test ready by REL function.
	40nF	±0.3%rdg+10dg	400nF	測定端子開放時にRELスイッチを押して表示される値にて測定した確度
	4000nF	±0.3%rdg+10dg	4000nF	測定端子開放時にRELスイッチを押して表示される値にて測定した確度
	40μF	±0.3%rdg+10dg	40μF	測定範囲 : 10Hz~999kHz Measuring range : 10Hz~999kHz
				測定範囲 : 6000rpm~6000rpm Measuring range : 6000rpm~6000rpm

◎確度計算方法

例) 直流電圧測定 (DC4V)  
 真 値 : 1.0000[V]  
 レンジ確度 : 4Vレンジ…±(0.05%rdg+5dg)  
 誤 差 : ±(1.0000[V]×0.05%+5dg)=±0.0010[V]  
 計算式 : 1.0000[V]±(1.0000[V]×0.05%+0.0005)  
 表示値 : 0.9990[V]~1.0010[V] の範囲内  
 ※4[V]レンジにおける5[dg]とは、0.0005Vに相当します。

◎Accuracy calculation

For example : Measurement 4V/DC

True value : 1.0000[V]  
 4V Range : ±(0.05%rdg+5dg)  
 Accuracy : ±(1.0000[V]×0.05%+5dg)=±0.0010[V]  
 Calculation : 1.0000 ± (1.0000 [V]×0.05%+0.0005)  
 Displayed value : In a range of 0.9990 ~1.0010 [V].  
 ※5[dg] in the 4V range corresponds to 0.0005 V.

ここに掲載した製品の仕様や外観は改良等の理由により、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。  
 Specifications and external appearance of the product described above may be revised for modification without prior notice.

ファンクション Function	レンジ Range	確 度 Accuracy	入力抵抗 Input Resistance	備 考 Remarks
	400 $\mu$ A	±0.35%rdg+5dg	約1k $\Omega$ Approx. 1k $\Omega$	
直 流 電 流 DCA	4mA		約100 $\Omega$ Approx. 100 $\Omega$	
	40mA	±0.4%rdg+5dg	約10 $\Omega$ Approx. 10 $\Omega$	
	400mA		約1k $\Omega$ Approx. 1k $\Omega$	
	12A	±1%rdg+5dg	約0.01 $\Omega$ Approx. 0.01 $\Omega$	
	400 $\mu$ A	±0.7%rdg+10dg	約1k $\Omega$ Approx. 1k $\Omega$	
交 流 電 流 ACA	4mA		約100 $\Omega$ Approx. 100 $\Omega$	強度保証周波数範囲： 40Hz~1kHz *フルスケールの10%以上
	40mA	±(0.8%rdg+10dg)	約10 $\Omega$ Approx. 10 $\Omega$	Accuray in the case of sine wave AC: 40Hz - 1kHz *10% or more of full scale
	400mA		約1k $\Omega$ Approx. 1k $\Omega$	
	12A	±(1.5%rdg+10dg)	約0.01 $\Omega$ Approx. 0.01 $\Omega$	
導 道 テ 斯 ト ↔			約40 $\Omega$ 以下でブザーが発音します。 開放電圧は約1.3V Open voltage : approx. 1.3V Buzz sounds at approx. 40 $\Omega$ .	
ダ タ - ブ ザ ↔			開放電圧は約5V Open voltage : approx. 5V	
温 度 ℃	4k $\Omega$	±(1%rdg+3.3 $\Omega$ )	PC1000+T-300PC	

rdg : reading(読み取り値) dg : digits(最下位桁)